


CROSMAN TRIGGER MOUNT LASER SIGHT INSTRUCTIONS

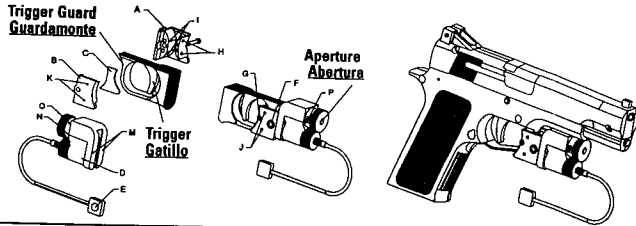

DANGER

Laser Radiation—
Avoid Direct Eye Exposure

Laser Diode
Wavelength 635-655 nm
Max. Output <5 mW
Class 111A Laser Product

Congratulations

Thank you for purchasing the Crosman Trigger Mount Laser Sight. This laser sight is intended to be used with both eyes open, eliminating the need for aligning a front and rear sight with a target. If you have any questions regarding your new laser sight, please contact Crosman at 1-800-724-7486, 716-657-6161 or www.crosman.com.

WARNING: Not a toy. Adult supervision required. Misuse or careless use may cause serious injury, particularly to the eyes.

1. Mounting

The Crosman Trigger Mount Laser sight can be mounted to the airguns specified in the chart below.

Disassembling: Loosen screws (M) and slide (D) off of (A). Remove screws (G) and (F) from (A) and (B). Pull apart (A) and (B). (Some force may be needed)

Mounting: Put one or two (C) into (A) and one or two (C) into (B), depending on the model of your airgun (see chart below) Set parts (A) and (C) behind trigger guard and set parts (B) and (C) on top of the trigger guard. Then press (B) into (A). Put screws (G) and (F) through (A), and screw into (B). Tighten screws (H) and (I) onto trigger guard to align the aperture for a sighting position. Be careful not to tighten the screws in too far. Tighten screws (K) and (J) evenly to secure the mount to the trigger guard. Slide (D) onto the dovetail of (A) until it stops and tighten screws (M). Take off the Velcro from (E) and put the adhesive side on to the grip area of the frame. Then mount (E) on to the Velcro.

Laser Sight Can be Mounted on the Following Crosman and Benjamin Models Using the Correct Amount of Spacers as Shown			
Total No. Spacers (C)	2	2	4
Model No.	C40	1008BRD	EB17*
	CB40	CK92	EB20*
	1008B	2240	
	1008SB		

* These are Benjamin Model Numbers

2. Operation

Press button (E) to activate the laser sight. Release button (E) to turn off.

3. Elevation & Windage Adjustment (Zeroing)

NOTE: Do not force or over-tighten screws (N), (O) or (P). Over-tightening will affect the sight adjustment.

Loosen locking screw (P) to allow movement of the laser sight module. Point the airgun at a safe target and turn the laser sight on. Aim the red dot at the center of the target and fire one round. Turn screw (N) clockwise to move the point of impact up and to the right to coincide with the red dot, turn screw (N) counterclockwise to move the point of impact down and to the left. Turn screw (O) clockwise to move point of contact down and to the right, turn screw (O) counterclockwise to move the point of impact down and to the left. When the point of impact coincides with the red dot completely, tighten the locking screw (P) until resistance is felt. If you run out of adjustment try adjusting (H) and (I) screws again.

4. Batteries

This laser is supplied with two LR44 Alkaline batteries. To replace the batteries, simply unscrew the end cap and remove the old batteries. Insert new batteries and reattach the end cap. Note the polarities. The positive end (+) faces the end cap and the negative end (-) faces the aperture.

SPECIFICATIONS

Size: 2.5" long x 1.5" diameter
Weight: 3.6 ounces with batteries
Module: 645nm APLD 645-51 laser diode
Power: 3.5 mW Class III.A Laser
Batteries: 2 LR44 Alkaline batteries

LIMITED ONE YEAR WARRANTY

This product is warranted to the retail consumer for one year from the date of retail purchase against defects in material and workmanship and is transferable.

WHAT IS COVERED

Replacement parts and labor. Transportation charges to consumer for repaired product.

WHAT IS NOT COVERED

Transportation charges to Crosman for defective product. Damages caused by abuse or failure to perform normal maintenance. Any other expense. CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCIDENTAL DAMAGES, OR INCIDENTAL EXPENSES, INCLUDING DAMAGE TO PROPERTY, SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

WARRANTY CLAIMS

U.S.A. Customers: Attach your name, address, description of problem, phone number and copy of sales receipt to product. Package and return to Crosman Corporation, Rts. 5 & 20, E. Bloomfield, NY 14443.
Canadian Customers: Follow packaging procedure above and send to Crosman Parts & Service Depot, 427 Pido Road, P.O. Box 2421, Peterborough, ON K9J 7Y8 Canada.
International Customers: Please return product to your nearest distributor. If you do not know your distributor, please call 716-657-6161 and ask for our International Department for assistance.

IMPLIED WARRANTIES

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO ONE YEAR FROM DATE OF RETAIL PURCHASE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

To the extent any provision of this warranty is prohibited by federal, state, or municipal law which cannot be preempted, it shall not be applicable. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state and country to country.

Crosman Corporation
Rts. 5 & 20
East Bloomfield, NY 14443

INSTRUCCIONES PARA LA MIRA TIPO LÁSER DE MONTURA DE GATILLO CROSMAN



PELIGRO

Radiación de Rayos Láser
Evite la Exposición Directa a los Ojos

Diodo Láser
Longitud de Onda: 635-655 nm
Máx. Salida <5 mW
Producto Láser Clase 111A

Felicitaciones

Gracias por haber comprado la Mira tipo láser de montura de gatillo Crosman. Esta mira tipo láser está diseñada para usarse con ambos ojos abiertos, eliminando la necesidad de alinear el punto de mira y la alza con un blanco. Si tiene alguna pregunta acerca de su nueva mira tipo láser, por favor comuníquese con Crosman al 1-800-724-7486, 716-657-6161 ó www.crosman.com.

ADVERTENCIA: Este no es un juguete. Requiere la supervisión de un adulto. El uso incorrecto o inapropiado puede causar lesiones graves, en particular a los ojos.

1. Montaje

La mira tipo láser de montura de gatillo Crosman puede montarse en las pistolas de aire comprimido especificadas en la tabla presentada abajo.

Desmontaje: Afloje los tornillos (M) y deslice (D) fuera de (A). Quite los tornillos (G) y (F) de (A) y (B). Separe (A) y (B). (Podría requerirse un poco de fuerza.)

Montaje: Coloque uno o dos (C) en (A) y uno o dos (C) en (B), dependiendo del modelo de su pistola de aire comprimido (ver la tabla de abajo). Coloque las partes (A) y (C) detrás del guardamonte y coloque las partes (B) y (C) encima del guardamonte. Luego oprima (B) en (A). Coloque los tornillos (G) y (F) a través de (A) y atorníllelos en (B). Apriete los tornillos (H) e (I) en el guardamonte para alinear la abertura para una posición de observación. Tenga cuidado de no apretar demasiado los tornillos. Apriete los tornillos (K) y (J) para sujetar la montura en el guardamonte. Deslice (D) sobre el extremo posterior de (A) hasta que se detenga y apriete los tornillos (M). Quite la cinta adherente de (E) y coloque el lado adhesivo sobre el área de la empuñadura del bastidor. Luego monte (E) sobre la cinta adherente.

La mira tipo láser puede montarse en los siguientes modelos Crosman y Benjamin utilizando la cantidad correcta de espaciadores, tal como se indica			
Número total de espaciadores (C)	2	2	4
Nº. de Modelo	C40	1008BRD	EB17*
	CB40	CK92	EB20*
	1008B	2240	
	1008SB		

* Estos son números de Modelos Benjamin

2. Operación

Oprima el botón (E) para activar la mira tipo láser. Suelte el botón (E) para apagarla.

3. Ajuste de la elevación y del efecto del viento (puesta en cero)

NOTA: No fuerce ni apriete en exceso los tornillos (N), (O) o (P). El apriete excesivo afectará el ajuste de la mira.

Afloje el tornillo de detención (P) para permitir mover el módulo de la mira tipo láser. Apunte la pistola de aire comprimido hacia un blanco seguro y active la mira tipo láser. Apunte el punto rojo en el centro del blanco y dispare un tiro. Gire el tornillo (N) en sentido horario para mover el punto de impacto hacia arriba y a la derecha para que coincida con el punto rojo, gire el tornillo (N) en sentido contrahorario para mover el punto de impacto hacia abajo y a la izquierda. Gire el tornillo (O) en sentido horario para mover el punto de contacto hacia abajo y a la derecha, gire el tornillo (O) en sentido contrahorario para mover el punto de impacto hacia abajo y a la izquierda. Cuando el punto de impacto coincida totalmente con el punto rojo, apriete el tornillo de detención (P) hasta que sienta resistencia. Si se acaba el ajuste, trate de ajustar los tornillos (H) e (I) nuevamente.

4. Baterías

Este láser incluye dos baterías alcalinas LR44. Para reemplazar las baterías, simplemente desatornille la tapa del extremo y saque las baterías viejas. Inserte las baterías nuevas y reinstale la tapa del extremo. Preste atención a las polaridades. El extremo positivo (+) queda de frente a la tapa del extremo y el extremo negativo (-) queda de frente a la abertura.

ESPECIFICACIONES

Tamaño: 2.5 pulg. de largo x 1.5 pulg. de diámetro
Peso: 3.6 onzas con las baterías
Módulo: Diodo de láser APLD 645-51 de 645 nm
Energía: Láser Clase III.A de 3.5 mW
Baterías: 2 Baterías alcalinas LR44

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

Para el consumidor minorista, este producto se garantiza por un año a partir de la fecha de compra minorista contra defectos de materiales y mano de obra y es transferible.

QUÉ ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA

Las piezas y la mano de obra de reemplazo. Los cargos de transporte del producto reparado al consumidor.

QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA

Los cargos de transporte del producto defectuoso a Crosman. Los daños causados por abuso o falta de mantenimiento normal. Cualquier otro gasto.

LOS DAÑOS CONSECUCIONALES, DAÑOS INCIDENTALES O GASTOS INCIDENTALES, INCLUYENDO DAÑOS MATERIALES. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN EXCLUIR O LIMITAR LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUCIONALES, DE MODO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PODRÍA NO SER APLICABLE A USTED.

RECLAMACIONES BAJO GARANTÍA

Cientes en EE.UU.: Adjunte su nombre, dirección, descripción del problema, número de teléfono y una copia de la boleta de compra al producto. Empaquételo y devuélvalo a Crosman Corporation, Rts. 5 & 20, E. Bloomfield, NY 14443.

Cientes canadienses: Siga el procedimiento de empaque anterior y envíe el paquete a Crosman Parts & Service Depot, 427 Pido Road, P.O. Box 2421, Peterborough, Ontario K9J 7Y8 Canadá.

Cientes internacionales: Por favor devuelva el producto a su distribuidor más cercano. Si no sabe quién es su distribuidor, llame al 716-657-6161 y solicite asistencia a nuestro Departamento Internacional.

GARANTÍAS IMPLÍCITAS

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUSIVE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN CON UN FIN EN PARTICULAR, ESTÁ LIMITADA A UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA MINORISTA. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES ANTERIORES PODRÍAN NO SER APLICABLES A USTED.

En la medida que cualquier disposición de esta garantía esté prohibida por las leyes federales, estatales o municipales que no puedan prevenirse, dicha disposición no será aplicable. Esta garantía le da derechos legales específicos y también podría tener otros derechos que varían de estado a estado y de país a país.